

 SOCOTEC EQUIPEMENTS Agence Équipements Brest 180 Rue de Kerervern ZAC de Kergaradec III Résidence Samarkand 29490 GUIPAVAS Tél : (+33)2.98.41.37.90 E-mail : clients.eqts.bretagne@socotec.com	RAPPORT PROVISOIRE* EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Vérification générale périodique	
	Référence rapport : 250192310000003/62000_92310250600000000508_28-11-2025_142915	
	Dossier : 250192310000003/62000	
	Date du rapport : 28/11/25	
		Date du contrôle : 28/11/25
Client : OUEST UP ZA DU GRAND GUELEN RUE SAINTE ANNE DU GUELEN 29000 QUIMPER Tél. 0298533636 Fax 0298520643 Email magasin@ouestup.bzh		Lieu de vérification : LOXAM BREST OUEST ZAC DE KERGADEDEC 29850 GOUESNOU
Intervenant : M KERNEIS Florian  Signature :		Représentant Client : Service Location Signature :

** Ce rapport provisoire ne peut en aucun cas se substituer au rapport définitif. Pour les vérifications réglementaires, le chef d'établissement doit, suivant l'article R. 4323-25 du code du travail, consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.*

Identification des équipements de travail	Date de visite	Nb Obs	NV	Mise à l'arrêt préconisée
Appareil de levage (Chariot élévateur à conducteur porté/HANGCHA/A5BA24272/6687)	28/11/25	4		

Observations

Appareil de levage (Chariot élévateur à conducteur porté/HANGCHA/A5BA24272/6687) Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits) : 2120 kg / Centre de gravité : 0,6 m, à 3,30m, 2320 kg / Centre de gravité : 0,5 m, à 3,30m. Masse des charges d'essais mises à disposition (kg) : 2320		
Eléments vérifiés	Observations	N°
Mécanismes / Freins des mouvements horizontaux / translation	La roue avant droite n'est plus freinée.Réviser le système de freinage.	1
Poste(s) de conduite / Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseurs, miroir, ...)	L'opacité du toit vitré au dessus de la cabine nuit à la visibilité de l'opérateur en partie haute de la zone d'évolution des charges manutentionnées.Remplacer le toit de cabine pour rétablir la visibilité du conducteur.	2
Poste(s) de conduite / Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseurs, miroir, ...)	L'essuie-glace descend trop bas, ce qui détériore le balai d'essuie-glace.A régler.	3
Poste(s) de conduite / Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseurs, miroir, ...)	Le balai d'essuie-glace est détérioré.A remplacer.	4