

 SOCOTEC EQUIPEMENTS Agence Équipements Brest 180 Rue de Kerervern ZAC de Kergaradec III Résidence Samarkand 29490 GUIPAVAS Tél : (+33)2.98.41.37.90 E-mail : clients.eqts.bretagne@socotec.com	RAPPORT PROVISOIRE* EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Vérification générale périodique	
	Référence rapport : 260192310000005/42000_92310260400000003524_05-06-2026_152853	
	Dossier : 260192310000005/42000	
	Date du rapport : 05/06/26	
	Date du contrôle : 05/06/26	
Client : OUEST UP ZA DE PENHOAT 29800 SAINT-DIVY Tél. 0298533636 Fax 0298520643 Email magasin@ouestup.bzh	Lieu de vérification : FOURE LAGADEC BD ISIDORE MARFILLE 29200 BREST	
Intervenant : M LE GUEN Guillaume  Signature :	Représentant Client : M. SOREL Signature :	

* Ce rapport provisoire ne peut en aucun cas se substituer au rapport définitif. Pour les vérifications réglementaires, le chef d'établissement doit, suivant l'article R. 4323-25 du code du travail, consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.

Identification des équipements de travail	Date de visite	Nb Obs	NV	Mise à l'arrêt préconisée
Appareil de levage (Chariot élévateur à conducteur porté/HANGCHA/A5BA24272/6687)	05/06/26	5		

Observations

Appareil de levage (Chariot élévateur à conducteur porté/HANGCHA/A5BA24272/6687) Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits) : 2320 kg / Centre de gravité : 0,5 m jusqu'à 3,30 m de hauteur 2120 kg / Centre de gravité : 0,6 m jusqu'à 3,30 m de hauteur Masse des charges d'essais mises à disposition (kg) : 2320		
Eléments vérifiés	Observations	N°
Châssis - Ossature - Structure - Porteur / Mât - Guidages - Galets - butées	Jeu important dans l'inclinaison du mât.A réduire.	1
Energie thermique / Bouteille de gaz	Le flexible de raccordement de la bouteille de gaz est fortement craquelé.Remplacer la canalisation souple de raccordement de la bouteille de gaz.	2
Poste(s) de conduite / Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseurs, miroir, ...)	L'opacité du toit vitré au dessus de la cabine nuit à la visibilité de l'opérateur en partie haute de la zone d'évolution des charges manutentionnées.Remplacer le toit de cabine pour rétablir la visibilité du conducteur.	3
Poste(s) de conduite / Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseurs, miroir, ...)	L'essuie-glace descend trop bas, ce qui détériore le balai d'essuie-glace.A régler.	4
Organes de service et de manoeuvre / Dispositifs de commande (Marche - Arrêt - Leviers - Boutons poussoirs - Clés - Pédales - ...)	De façon aléatoire au démarrage du chariot, la translation ne fonctionne plus.En rechercher la cause et y remédier.	5