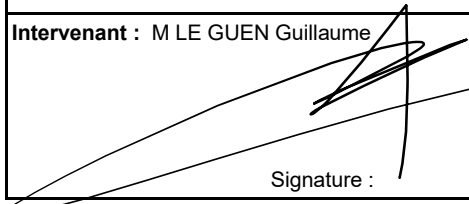


 SOCOTEC EQUIPEMENTS Agence Équipements Brest 180 Rue de Kerervern ZAC de Kergaradec III Résidence Samarkand 29490 GUIPAVAS Tél : (+33)2.98.41.37.90 E-mail : clients.eqts.bretagne@socotec.com	RAPPORT PROVISOIRE* EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Vérification générale périodique	
	Référence rapport : 251192310000115_6686_07-07-2026_170222	
	Dossier : 251192310000115	
	Date du rapport : 07/07/26	
		Date du contrôle : 07/07/26
Client : OUEST UP ZA DU GRAND GUELEN RUE SAINTE ANNE DU GUELEN 29000 QUIMPER Tél. 0298533636 Fax 0298520643 Email didier@ouestup.bzh	Lieu de vérification : LOXAM BREST OUEST 36 AVENUE BARON LACROSSE 29850 GOUESNOU	
Intervenant : M LE GUEN Guillaume  Signature :	Représentant Client : M. SOREL Signature :	

** Ce rapport provisoire ne peut en aucun cas se substituer au rapport définitif. Pour les vérifications réglementaires, le chef d'établissement doit, suivant l'article R. 4323-25 du code du travail, consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.*

Identification des équipements de travail	Date de visite	Nb Obs	NV	Mise à l'arrêt préconisée
Appareil de levage (Chariot élévateur à conducteur porté/HANGCHA/A5BA24322/6686)	07/07/26	4		

Observations

Appareil de levage (Chariot élévateur à conducteur porté/HANGCHA/A5BA24322/6686) Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits) : 2320 kg avec un CdG de 500 mm jusqu'à 3,3 m de hauteur 2120 kg avec un CdG de 600 mm jusqu'à 3,3 m de hauteur Masse des charges d'essais mises à disposition (kg) : 2320		
Eléments vérifiés	Observations	N°
Châssis - Ossature - Structure - Porteur / Mât - Guidages - Galets - butées	Bruit anormal pendant la montée et descente lors des essais en charge. En rechercher la cause et y remédier.	1
Poste(s) de conduite / Visibilité (vitres, essuie-glace, rétroviseurs, miroir, ...)	L'opacité du toit vitré au dessus de la cabine nuit à la visibilité de l'opérateur en partie haute de la zone d'évolution des charges manutentionnées. Remplacer le toit de cabine pour rétablir la visibilité du conducteur.	2
Organes de service et de manoeuvre / Dispositifs de commande (Marche - Arrêt - Leviers - Boutons poussoirs - Clés - Pédales - ...)	Absence d'antidérapant sur une pédale de frein. A remettre en place.	3
Organes de service et de manoeuvre / Identification des organes de service	Certains organes de service ne sont plus identifiés correctement (fonction/positions). (Montée/descente.) Rétablir l'identification des organes de service.	4